


**Objet :** Vis de chape de direction.

Chers clients,

En cas de choc nécessitant le remplacement d'une biellette de pince, ou lors de la révision de votre crémaillère, la vis percée (voir photo ci-dessous) de fixation de la chape **ref 1E4145123A** doit être impérativement remplacée. Cette vis ne peut être serrée au couple qu'une seule fois.

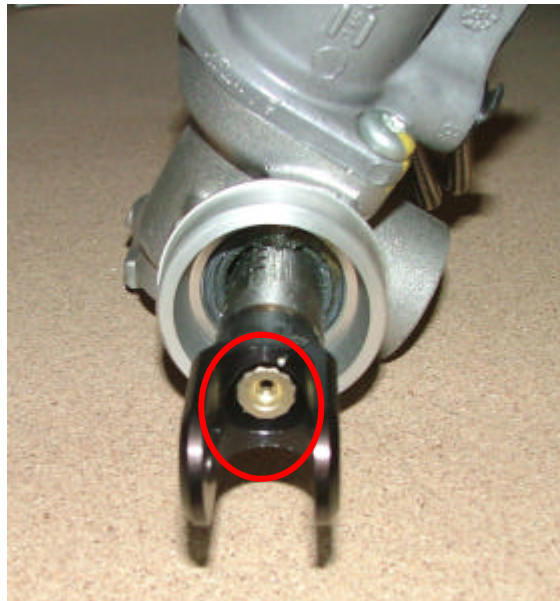

Nous vous rappelons les conditions de montage :

Colle à appliquer sur filets : **Loctite 242**

Couple de serrage : **6 m.kg**

Merci de votre attention.